



Инструкция по сборке типовых узлов

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ TECHNORAPTOR-FOOT





Снять «Амортизатор опоры».

На «Болт с шестигранной головкой DIN 933 M16x60» продеть «Шайбу 16 ГОСТ 6402-70».


Продеть «Шайбу внутреннюю опоры М16».

Болт с шайбами продеть снизу в шарнир опоры.

Сверху на болт опустить «Шайбу внешнюю опоры M16».

Накрутить «Гайку шестигранную с фланцем DIN 6923 M16».

Накрутить «Кронштейн вертикальный М16»

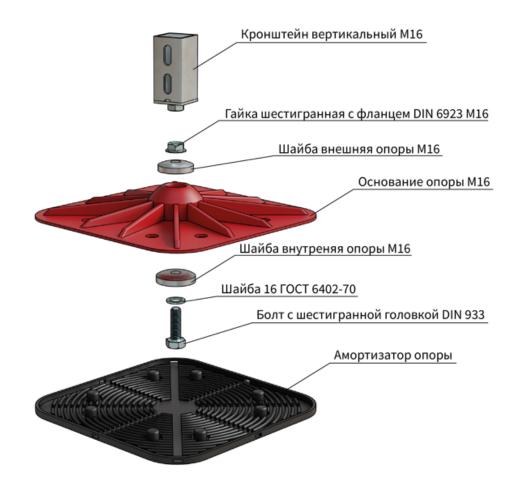

УЗЕЛ

СБОРКА ОПОРЫ С БОЛТОМ М16X60

Вставить «Страт-профиль 41х41 L400 мм s:2,5 (STPU41-41-400)» в «Кронштейн вертикальный М16»


На «Шестигранный болт M12x70 DIN 933 (ВТ12-70)» надеть «Шайбу плоскую усиленную M12 мм DIN 9021 (SH12)»

Вставить болт с шайбой в вертикальный кронштейн сквозь стойку

С обратной стороны кронштейна на болт надеть «Шайбу плоскую усиленную M12 мм DIN 9021 (SH12)»

Накрутить «Гайку специальную с фланцем M12 DIN 6923 (GS12)

Повторить для второго комплекта.

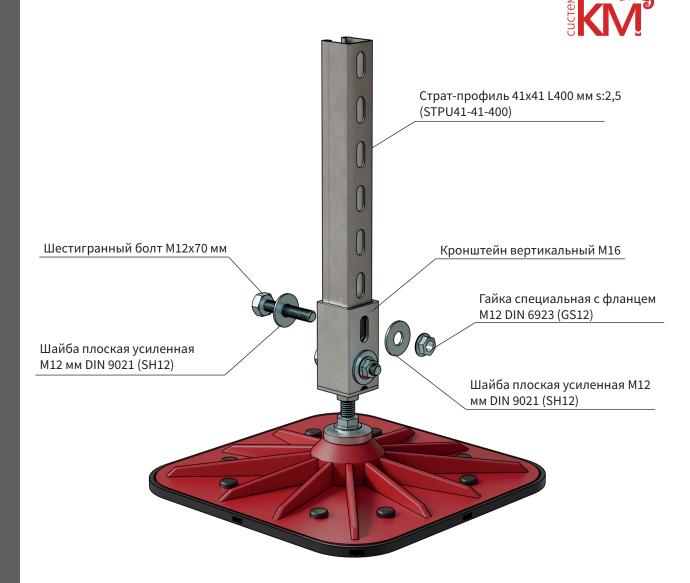

УСТАНОВКА СТОЙКИ В ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

Вставить в отверстие «Углового соединителя (4 отверстия) (USG4)» изнутри наружу

Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в каналы профилей (стойки и верхнего профиля), при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом





СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С УГЛОВЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ

Страт-профиль 41х41 s:2,5

(STPU41-41)

Вставить в отверстие «Углового соединителя усиленного (4 отверстия) s:6 мм (USGS4-6)» изнутри наружу


Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в каналы профилей (стойки и верхнего профиля), при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом;





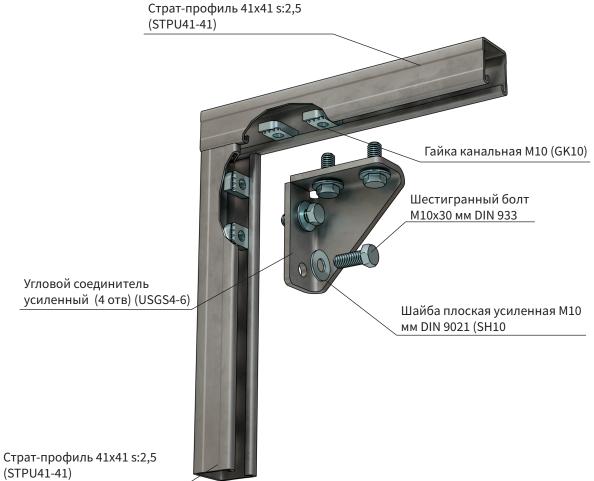

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С УГЛОВЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ УСИЛЕННЫМ

Вставить в отверстие «Укосины для консолей 400 мм (UK400)» изнутри наружу

Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»


Вставить канальные гайки в каналы профилей (стойки и верхнего профиля), при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом



(STPU41-41)



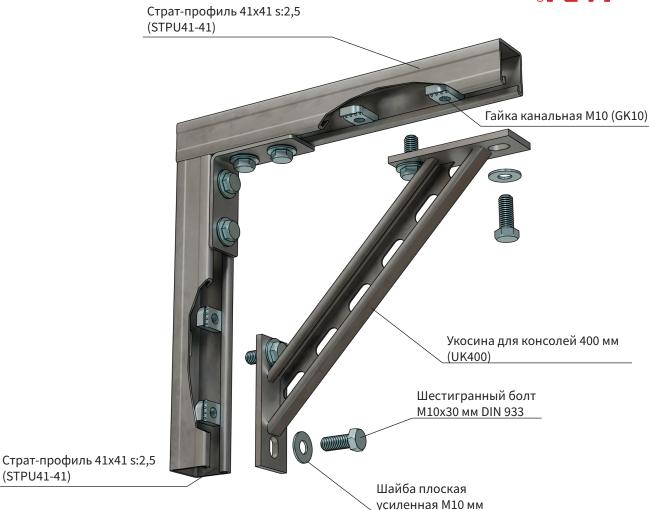


СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С ПОДПОРКОЙ ДЛЯ КОНСОЛЕЙ (УКОСИНОЙ)

Вставить в отверстие «Прямоугольной скобы для страт-профиля 41х41 мм (PS41-41)» снаружи внутрь


Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в каналы профилей, при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом

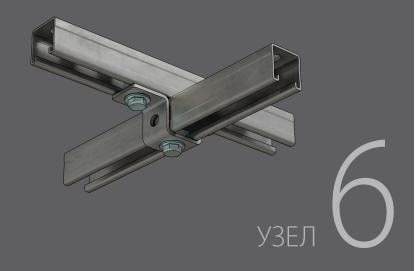



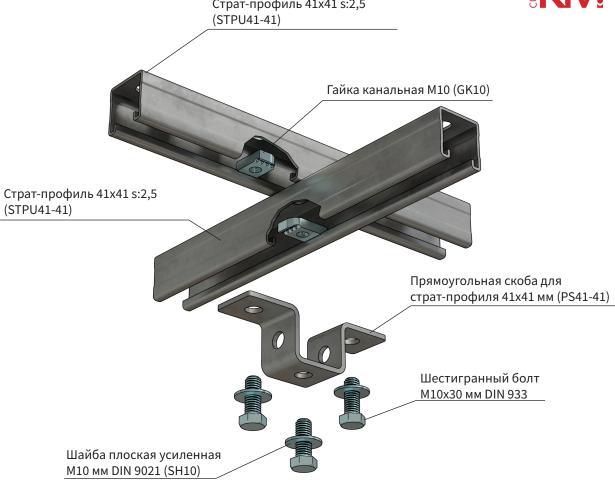

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С СЕДЕЛЬНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ (СНИЗУ)

Вставить в отверстие «Прямоугольной скобы для страт-профиля 41х41 мм (PS41-41)» снаружи внутрь


Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в каналы профилей, при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом





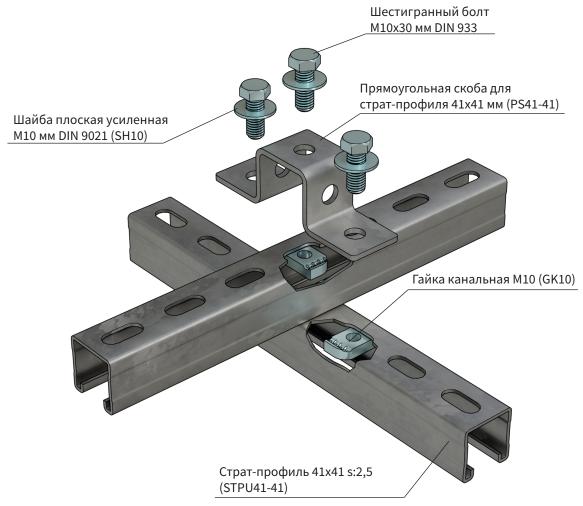

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С СЕДЕЛЬНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ (СВЕРХУ)

Вставить в отверстие «Основания углового двойного для страт-профиля 41х41 мм (OUSG41-41)» снаружи внутрь


Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в каналы профилей, при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом





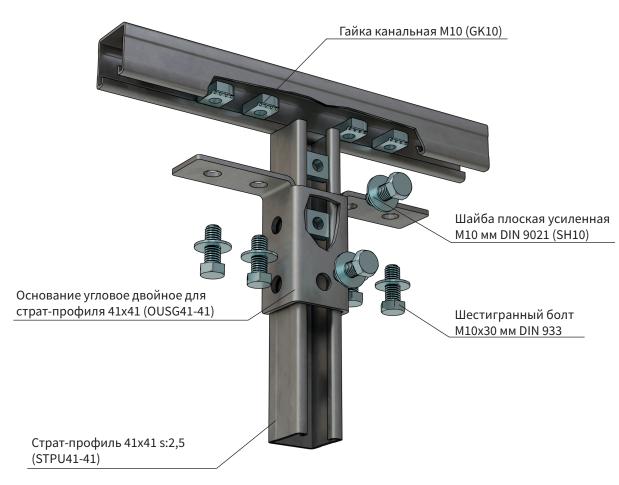

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С Т-ОБРАЗНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ




Вставить в отверстие «Соединителя страт-профиля внешнего 41х41 (VSTPU41-41)» снаружи внутрь

Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом



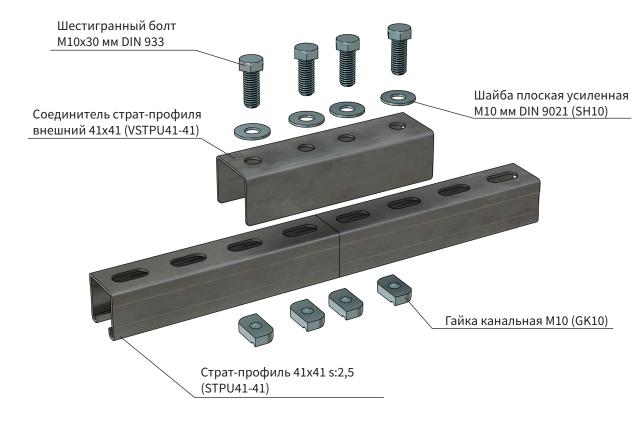

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С СОЕДИНИТЕЛЕМ ПРОФИЛЯ (СВЕРХУ)




Вставить в отверстие «Соединителя страт-профиля внешнего 41х41 (VSTPU41-41)» снаружи внутрь

Накрутить на болт «Гайку канальную М10 (GK10)»

Вставить канальные гайки в канал профилей, при этом разместить канальные гайки так, чтобы края гаек легли на края профилей

Затянуть болты гаечным ключом, либо гайковертом;



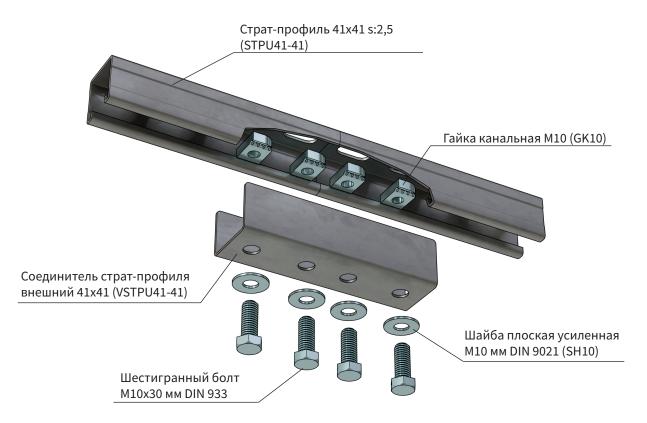

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С СОЕДИНИТЕЛЕМ ПРОФИЛЯ (СНИЗУ)




Вставить в отверстие "Подкладной опорной пластины для страт-профиля 41мм (POP41)" и затем вставить в "Страт-профиль 41х21 s:2,5 (STPU41-21)"

Всё вместе приложить к вертикальной стойке "Страт-профиль 41х41 s:2,5 (STPU41-41)"

В канал стойки "Страт-профиль 41х41 s:2,5 (STPU41-41)" вставить канальную гайку М10 (GK10)" и в неё вкрутить «Шестигранный болт М10х30 мм DIN 933 (BT10-30)»



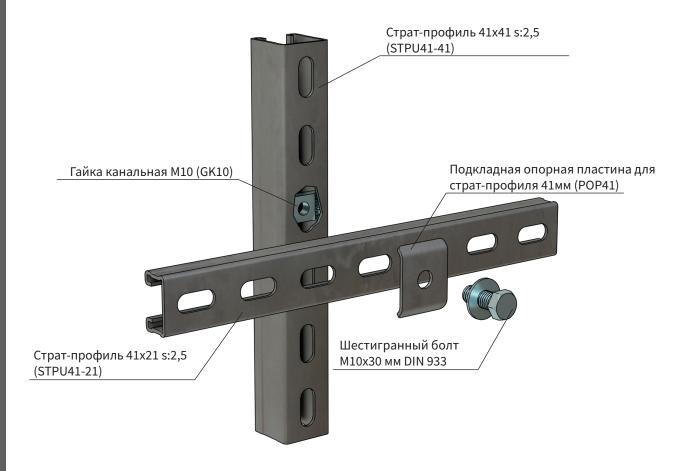

СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЯ С U-ОБРАЗНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ